

# COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE L'ÉGLISE DE SAINTE-CROIX-SUR-MER AVEC BERTRAND LEGUILLON, ARCHITECTE CONSEILLER CAUE 14, 1<sup>ER</sup> JUILLET 2020

L'objet de cette visite était d'avoir l'avis et les recommandations de Bertrand Léguillon, architecte conseiller du CAUE du Calvados, sur l'état de l'église (structure, maçonneries extérieures et intérieures, mobilier, propreté, etc.) et sur les travaux nécessaires à sa préservation.

## 1. PARTICIPANTS

- Bertrand Léguillon, architecte conseiller du CAUE Calvados
- Membres du Conseil : Jessica Huyghe, Thierry Coiffier, Dominique Potier

## 2. INTERIEUR DE L'ÉGLISE : NEF ET CHŒUR

Partie concernée	Diagnostic	Travaux recommandés
Bancs et stalles de la nef	Présence de petites vrillettes, début de dégradation de parties de menuiseries	Traitement insecticide de l'ensemble des boiseries
Stalles du chœur	Idem	Idem
Bancs et stalles de la nef	Absence de ventilation en partie basse, sous le faux-plancher, risques de moisissures et champignons	Perçage de trous ou pose de grilles d'aération sur les côtés droits et gauches et dans le faux-plancher
Stalles du chœur	Idem	Idem
Bancs et stalles de la nef, côté nord	Espace entre le mur nord et les bancs encombré par de vieux bancs et grosses pierres	Débarras de tous les objets, nettoyage
Lambris du chœur, côté nord	Effritement du revêtement du mur derrière le lambris, panneau de lambris dégradé (cause éventuelle nuisible)	Démontage des lambris côté nord, nettoyage du mur, enduit chaux sur le mur et joints, réparation panneau dégradé
Lambris du chœur, côtés nord et sur	Risque passage nuisibles entre lambris et murs	Pose grillage sur partie supérieure espace entre lambris et murs

## 3. INTERIEURE DE L'ÉGLISE : SACRISTIE

Partie concernée	Diagnostic	Travaux recommandés
Fond de la sacristie, derrière le meuble à chasuble et portes	Sol encombré d'objets, fientes d'oiseaux, débris du revêtement chaux du plafond	Débarras et nettoyage de l'ensemble des espaces derrière le meuble et les portes

Partie concernée	Diagnostic	Travaux recommandés
Combles de la sacristie	Présence d'oiseaux	Réalisation d'une trappe d'accès aux combles dans le plafond. Pose d'un grillage dans l'ouverture du pignon est de la sacristie

#### 4. INTERIEUR DE L'ÉGLISE : ENTREE ET CLOCHER

Partie concernée	Diagnostic	Travaux recommandés
Entrée sous clocher	Fissures partie nord de l'arc côté nef ; fissures au-dessus de l'arc côté portail (conséquences chute battant de cloche ?)	A surveiller, faire poser des témoins
Clocher	Premier palier encombré détritit et grosses pierres Infiltration eau en partie basse du panneau sur ouverture ouest	Débarras et nettoyage complet du palier Vérification et ajustement du panneau
Clocher	Présence d'oiseaux	Vérification et ajustement des grillages

#### 5. EXTERIEUR DE L'ÉGLISE

Partie concernée	Diagnostic	Travaux recommandés
Contreforts côtés nord et sud	Dégradation des glacis (parties en pente des contreforts) Déchaussage de pierres à la base des contreforts Partie haute du contrefort mur sud (jonction nef et chœur) décollée du mur	Réfection à la chaux des joints des glacis Recalage de pierres à la base avec joints à la chaux
Clocher	Présence de végétal, risque de dégradation des joints et humidité	Nettoyage de la végétation, réfection chaux des joints dégradés
Pignon est de l'église	Fissure importante en diagonale, cause possible charpente (panne)	Examen de la charpente à faire pour approfondir diagnostic
Sacristie	Fissures sur les arcs de la fenêtre sud et de la porte nord Fissure sur le mur sud Légère pente vers l'extérieur du pignon	Vérification de la verticalité du pignon Surveillance de l'évolution des fissures